


PENGUKURAN TAHANAN METODA VOLTMETER - AMPEREMETER

Salah satu cara pengukuran tahanan yaitu dengan menggunakan metode voltmeter-amperemeter. Apabila tegangan V antara ujung-ujung tahanan dan arus I mengalir melalui tahanan tersebut diukur maka tahanan R_x yang tidak diketahui nilainya dapat ditentukan berdasarkan hukum Ohm berikut:

$$R_x = \frac{V}{I} \quad (\dots\dots\dots \text{persamaan 1})$$

Persamaan di atas mempunyai arti tahanan amperemeter adalah nol dan tahanan voltmeter tak terhingga sehingga kondisi rangkaian tidak terganggu.

Pada gambar 1 di bawah arus sebenarnya yang disalurkan ke beban diukur oleh amperemeter tetapi voltmeter lebih tepat mengukur tegangan sumber daripada tegangan beban nyata. Untuk mendapatkan tegangan yang sebenarnya pada beban, penurunan tegangan di dalam amperemeter harus dikurangkan dari penunjukan voltmeter.

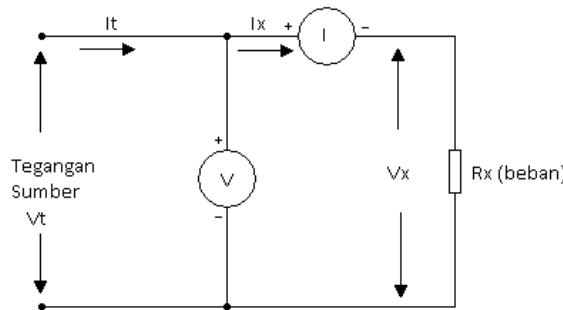


Gambar 1

Apabila voltmeter dihubungkan langsung di antara ujung-ujung tahanan seperti di dalam gambar 2, maka voltmeter mengukur tegangan beban yang sebenarnya tetapi amperemeter menghasilkan kesalahan (*error*) sebesar arus yang melalui voltmeter.

Pada kedua cara pengukuran R_x ini kesalahan tetap dihasilkan. Cara yang benar untuk menghubungkan voltmeter bergantung pada nilai R_x beserta tahanan voltmeter dan

amperemeter. Umumnya tahanan amperemeter rendah sedangkan tahanan voltmeter tinggi.

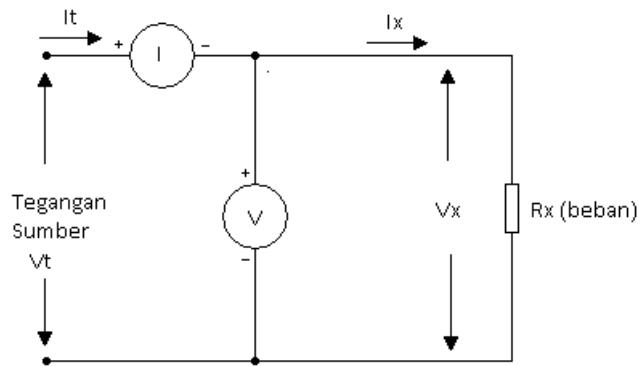


Gambar 2

Pada gambar 1 amperemeter membaca arus beban (I_x) yang sebenarnya dan voltmeter mengukur tegangan sumber (V_t). Apabila R_x besar dibandingkan dengan tahanan dalam amperemeter, kesalahan yang diakibatkan oleh penurunan tegangan di dalam amperemeter dapat diabaikan dan V_t sangat mendekati tegangan beban yang sebenarnya (V_x). Oleh karena itu, rangkaian pada gambar 1 adalah yang paling baik untuk pengukuran nilai-nilai tahanan yang tinggi (*high resistance values*).

Pada gambar 2 voltmeter membaca tegangan beban yang sebenarnya (V_x) dan amperemeter membaca arus sumber (I_t). Apabila R_x kecil dibandingkan tahanan dalam voltmeter, arus yang dialirkan ke voltmeter tidak begitu mempengaruhi arus sumber dan I_t sangat mendekati arus beban sebenarnya (I_x). Oleh karena itu rangkaian pada gambar 2 merupakan rangkaian yang paling baik untuk pengukuran nilai-nilai tahanan rendah (*low resistance values*).

Cara mengetahui voltmeter telah dihubungkan dengan tepat bila besar tahanan R_x tidak diketahui adalah sebagai berikut:

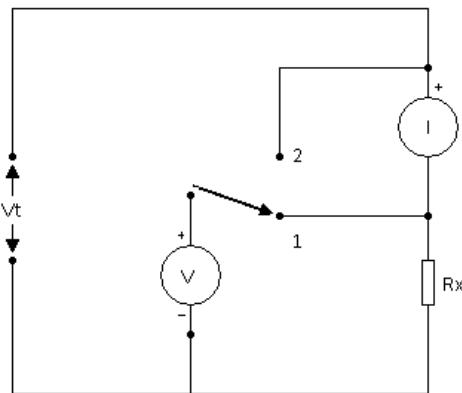

Gambar 3. Efek posisi voltmeter dalam pengukuran cara voltmeter-amperemeter

- Menghubungkan voltmeter pada R_x dengan saklar di posisi 1 dan mengamati pembacaan amperemeter.
- Memindahkan saklar ke posisi 2. Bila pembacaan amperemeter tidak berubah, saklar dikembalikan ke posisi 1. Gejala ini menunjukkan pengukuran tahanan rendah. Catat pembacaan arus dan tegangan kemudian hitung nilai R_x menurut persamaan 1 di atas.
- Apabila pembacaan amperemeter berkurang sewaktu memindahkan saklar dari posisi 1 ke posisi 2, maka biarkan voltmeter pada posisi 2. Gejala ini menunjukkan pengukuran tahanan tinggi. Catat pembacaan arus dan tegangan kemudian hitung nilai R_x menurut persamaan 1 di atas.

(william D. Cooper, 1985: 72 – 73)

Sumber :

William D. Cooper. 1985. Instrumentasi Elektronik dan Teknik Pengukuran. Jakarta: Erlangga.